




Roman Štumpf

Slavošovice 45, 339 01 Klatovy
tel.: +420.608.331.445, email: info@servisprobydleni.cz
www.termovizni-kontrola.cz


Bytové domy Železná Ruda, čp. 407,408

Termodiagnostika objektu - exteriér

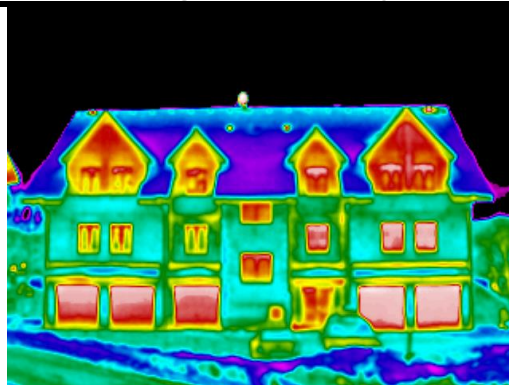

Přípraveno pro:

Nájemní družstvo Šumavská ulice
Klostermannovo nám. 26
340 04 Železná Ruda
IČ: 25243799

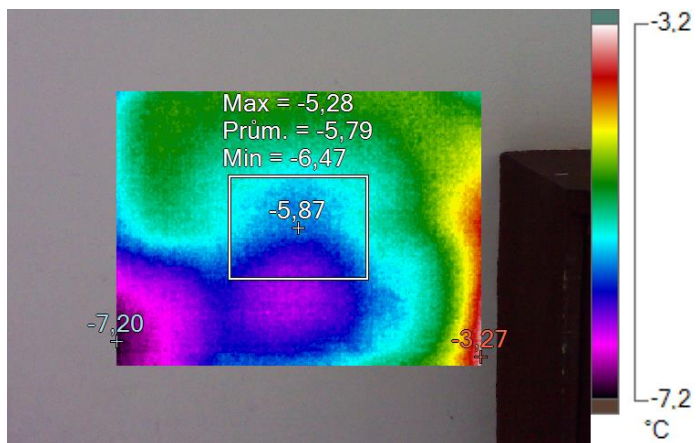


IR000379.IS2

10.2.2013 9:18:19

Srovnávací měření na vnější straně obvodové stěny domu.

Vnější teplota -10,5 °C, teplota povrchu dotyk. teploměr


-5,12 °C

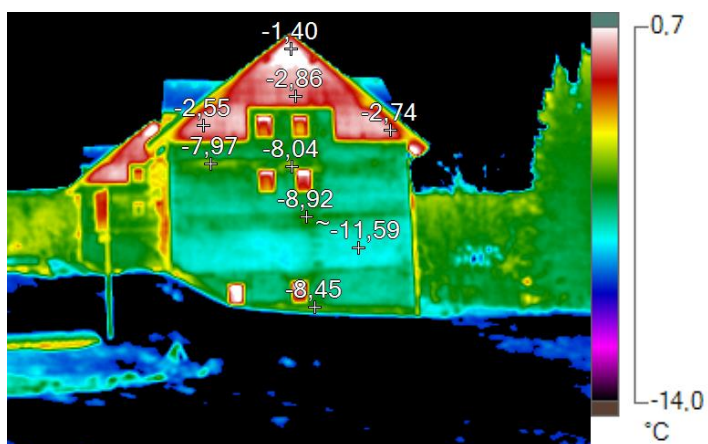

IR000380.IS2

10.2.2013 9:21:53


čp. 407 - západní strana, vzd. 50m

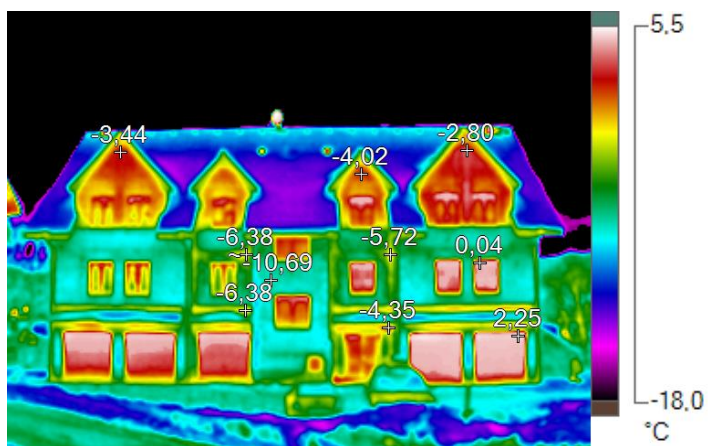

IR000381.IS2

10.2.2013 9:23:15


čp. 407, severní strana, vzd. 45m

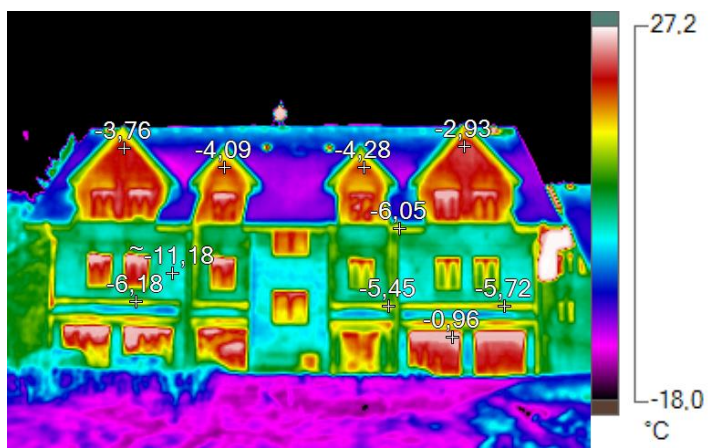

IR000382.IS2

10.2.2013 9:24:08


čp. 408 - severní strana, vzd. 46m

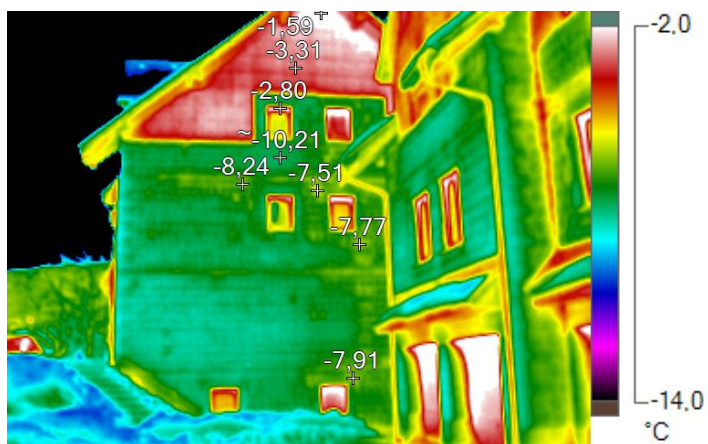

IR000383.IS2

10.2.2013 9:25:37


čp. 408 západní strana, vzd. 35m, skladba st.materiálu pod omítkou je patrná z foto v průběhu výstavby č. 2

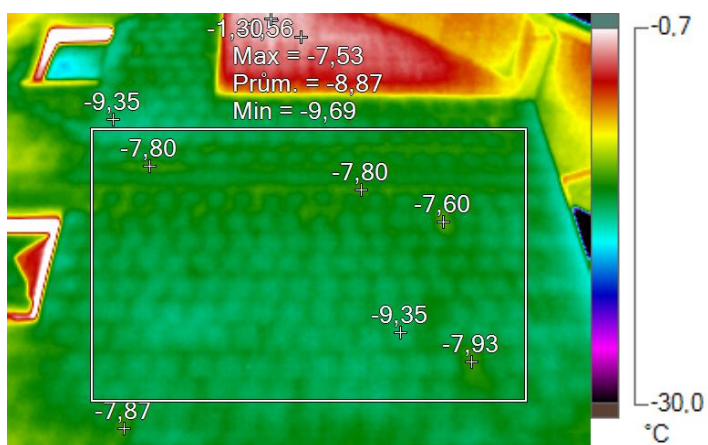

IR000384.IS2

10.2.2013 9:27:01

Východní strana bez vlivu slunce čp. 407

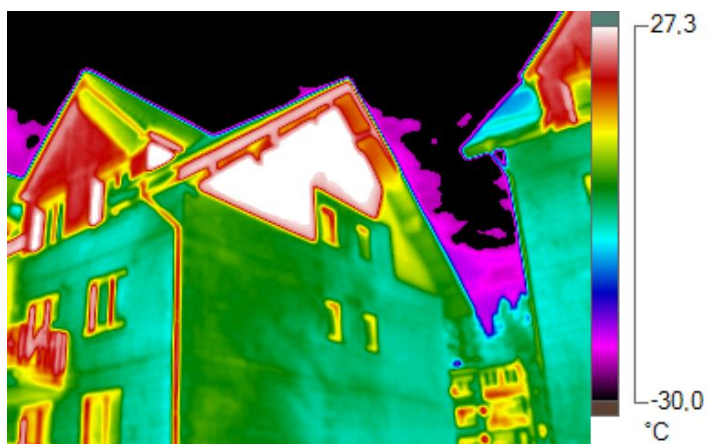


IR000385.IS2

10.2.2013 9:27:57

Východní strana čp.407 - vliv slunečního záření.

Teplotní rozdíly konstrukce jsou shodné s ostatními stěnami domu.

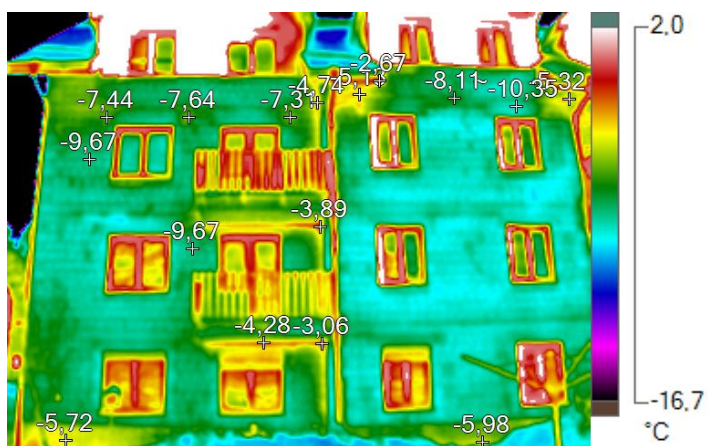


IR000386.IS2

10.2.2013 9:28:43

čp. 408 jižní strana domu.


Horní vikýře - vliv sluzn. záření

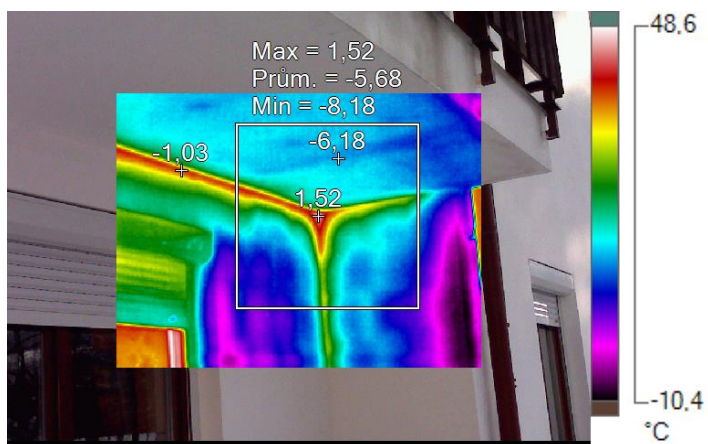

IR000387.IS2

10.2.2013 9:30:41


Detail balkónové desky - vytažená stropní konstrukce

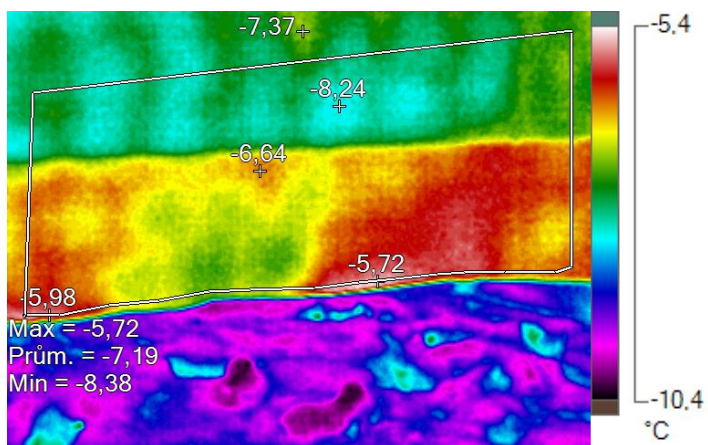

IR000388.IS2

10.2.2013 9:32:01


Detail soklové části.

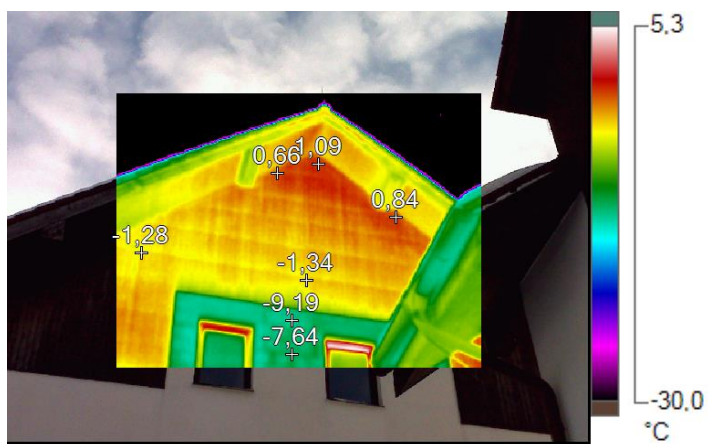

IR000389.IS2

10.2.2013 9:33:01


Detail štítu západní strany čp. 408

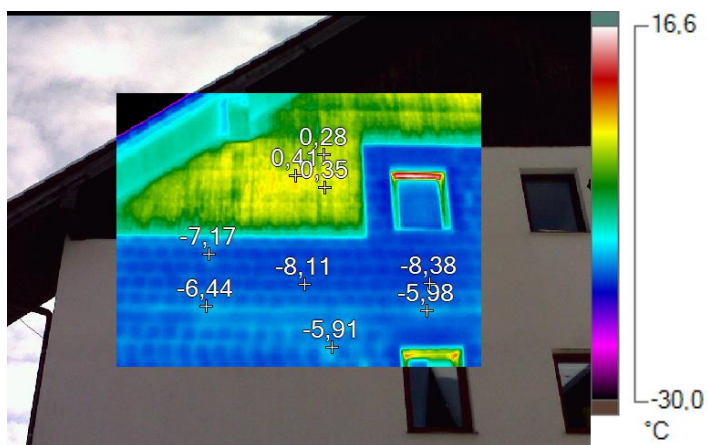

IR000390.IS2

10.2.2013 9:33:14


Detail západní strany čp. 408 - obvodová stěna - dřevěný obklad štítu

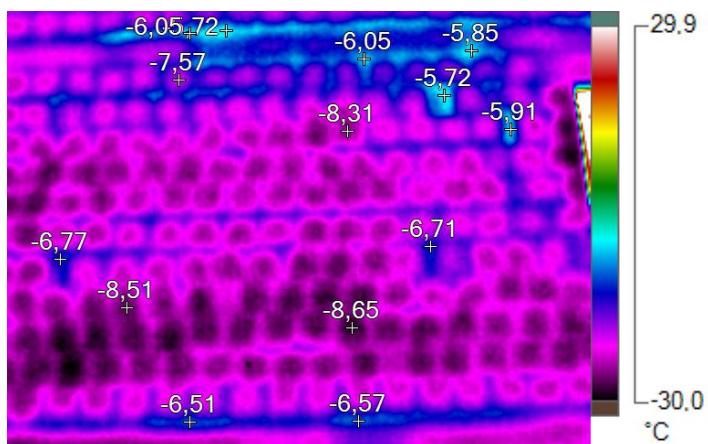

IR000391.IS2

10.2.2013 9:33:53


Detail rozložení teplot na obvodové zděné stěně - prostup maltovým ložem a v místech nepřesností zdění, kde jsou cihelné bloky nahrazeny zdíci maltou, nebo jinými materiály.

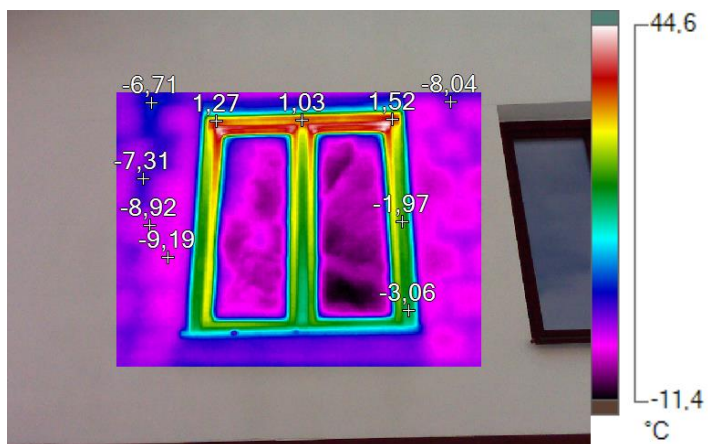

IR000392.IS2

10.2.2013 9:34:28


Detail osazení okna - prostup přípojovací spárkou, netěsností a rámem okna.

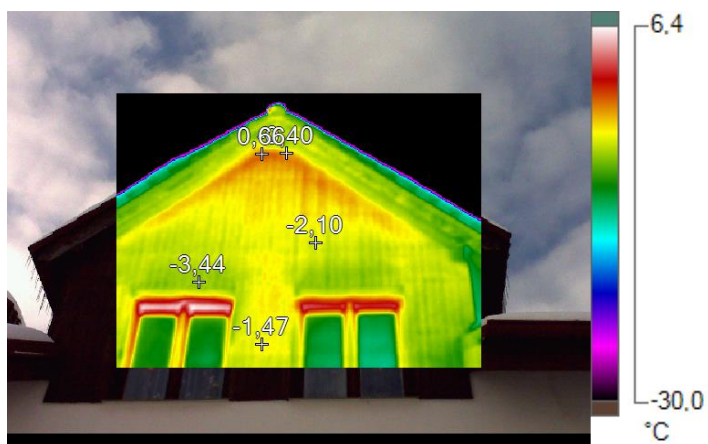

IR000393.IS2

10.2.2013 9:35:37


Detail horní části vikýře

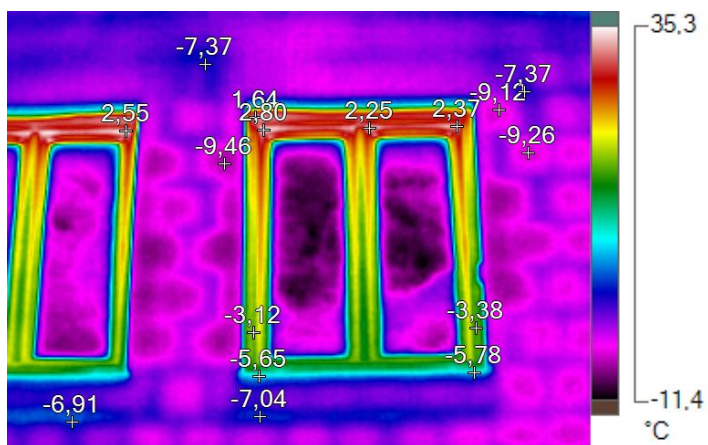

IR000394.IS2

10.2.2013 9:35:50


Detail TM v místě oken

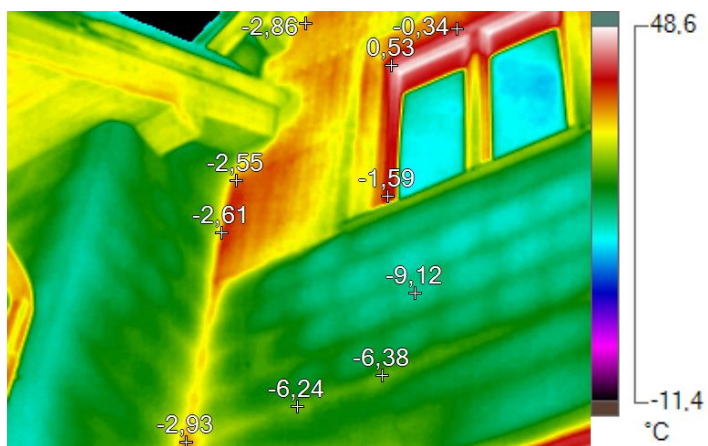

IR000395.IS2

10.2.2013 9:36:20


Detail koutu a přechodu na obložení vykýře

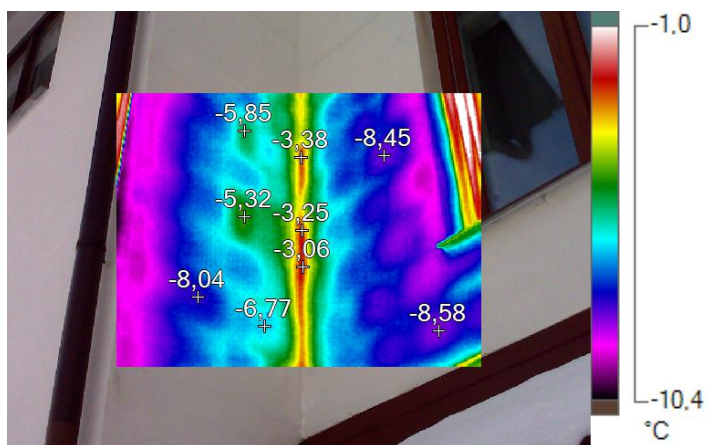

IR000396.IS2

10.2.2013 9:36:36


Detail koutu obvod. stěny - skladba zdiva pod omítkou je patrná z foto z průběhu výstavby č.1

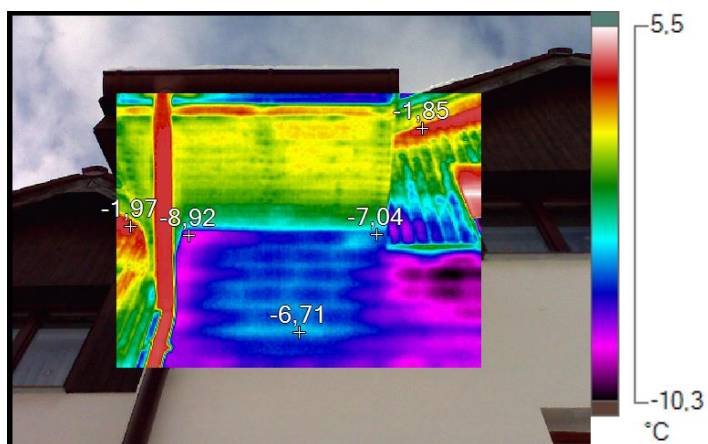

IR000397.IS2

10.2.2013 9:36:54


Detail střešního přesahu a obložení vikýřů

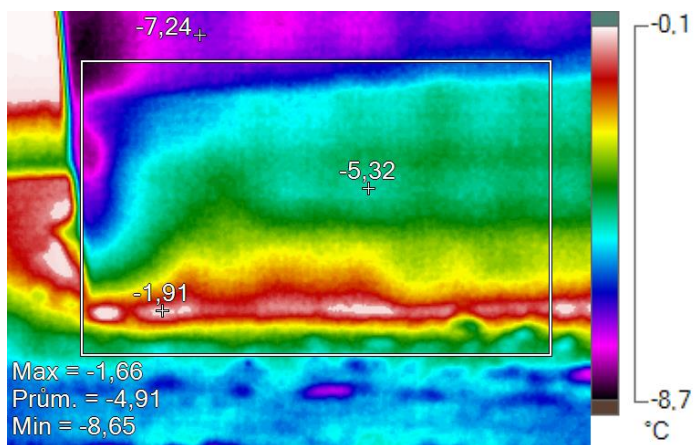

IR000399.IS2

10.2.2013 9:37:59


Detail soklové části domu.

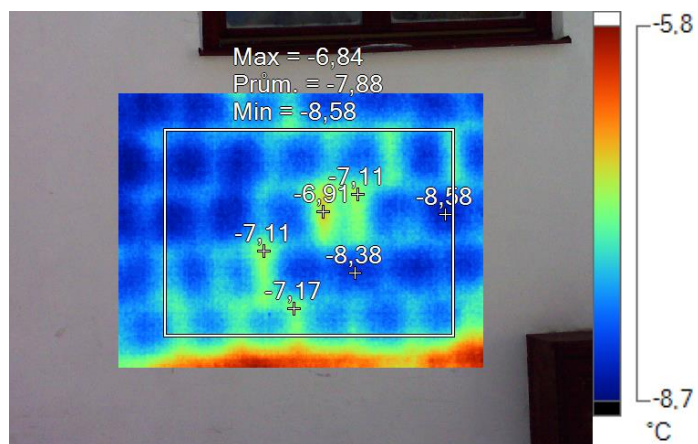

IR000400.IS2

10.2.2013 9:38:14


Detail dozdivání obvodové stěny rozdílným materiálem.

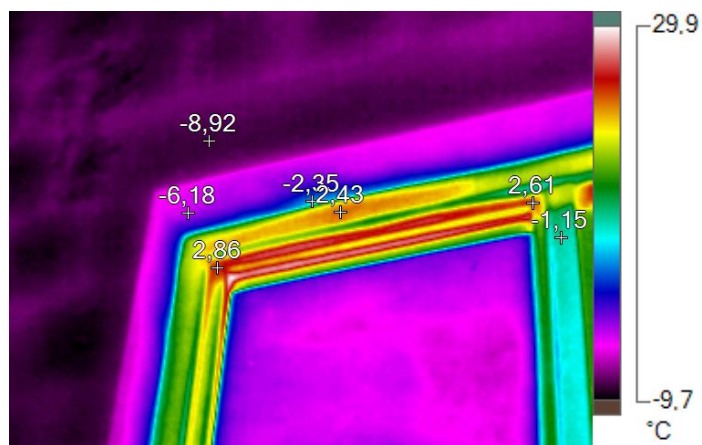

IR000401.IS2

10.2.2013 9:38:27


Detail nadpraží okna

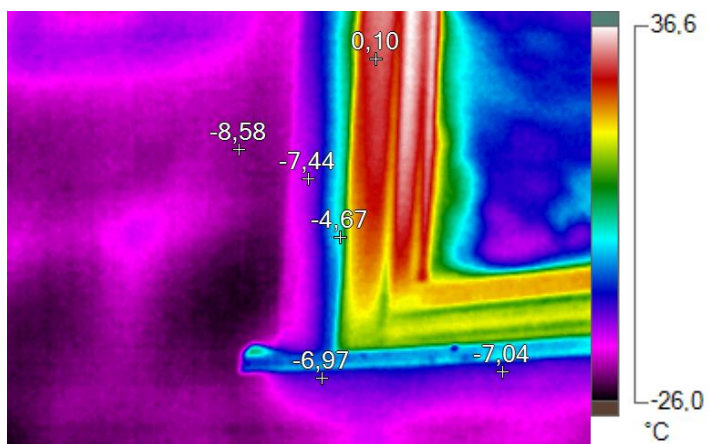

IR000402.IS2

10.2.2013 9:38:47


Detail ostění a parapetu okna

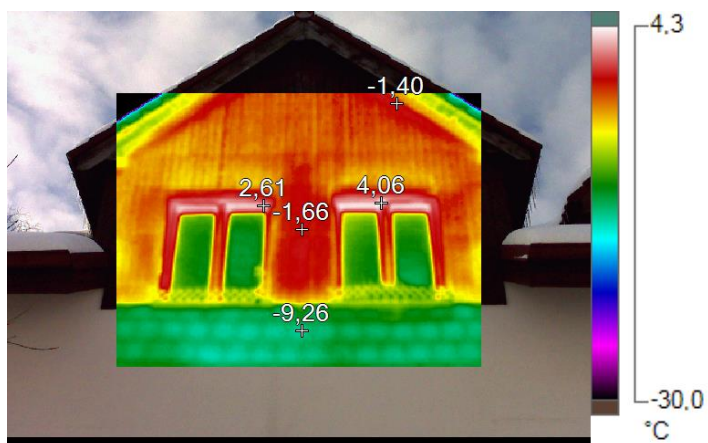

IR000404.IS2

10.2.2013 9:40:07


Detail vikýř

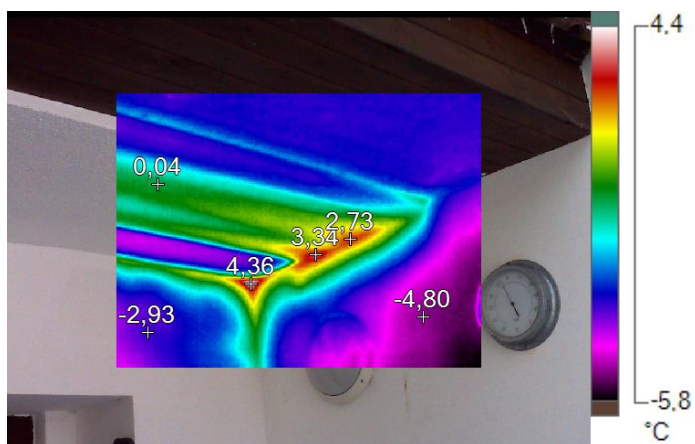

IR000405.IS2

10.2.2013 9:41:30

Detail nad vstupem do domu.

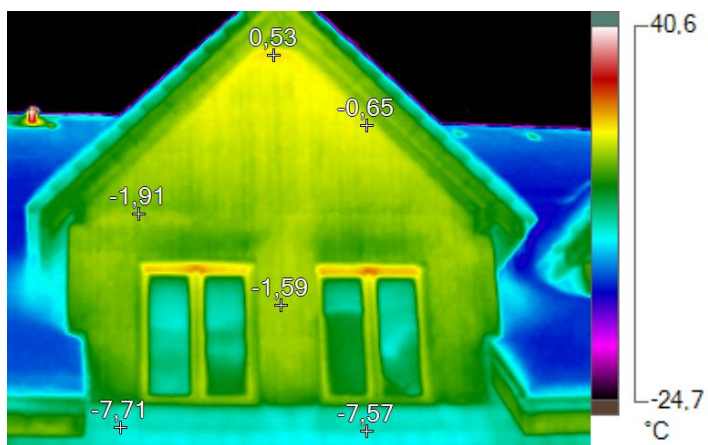

IR000406.IS2

10.2.2013 9:42:23


Vikýř podkroví - severní stěna



IR000407.IS2

10.2.2013 9:43:18


Vikýř podkroví - malý severní stěna

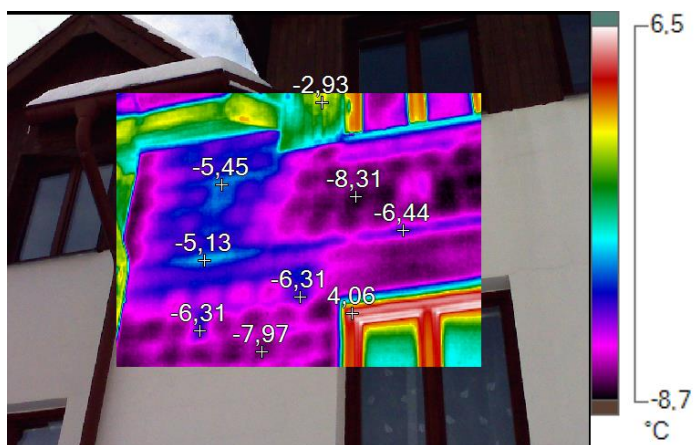

IR000408.IS2

10.2.2013 9:44:56


Detail - severní stěna domu

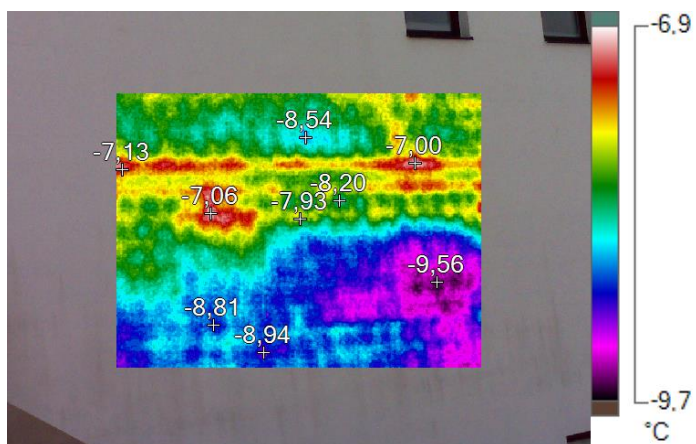

IR000409.IS2

10.2.2013 9:45:27


Detail obvodové stěny západní strana čp. 407

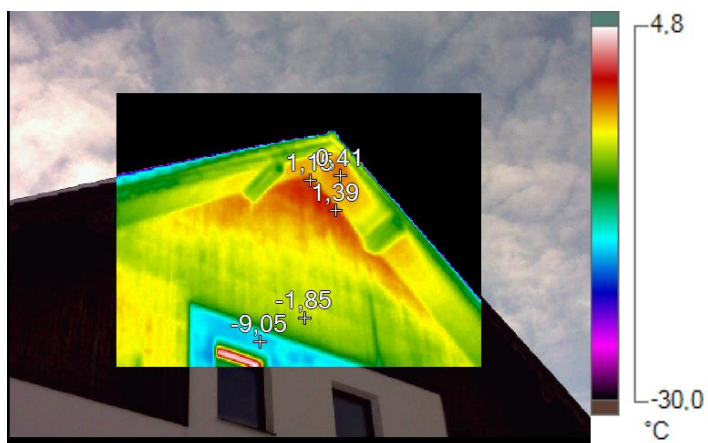

IR000411.IS2

10.2.2013 9:45:59


čp.407 - detail západního štítu domu

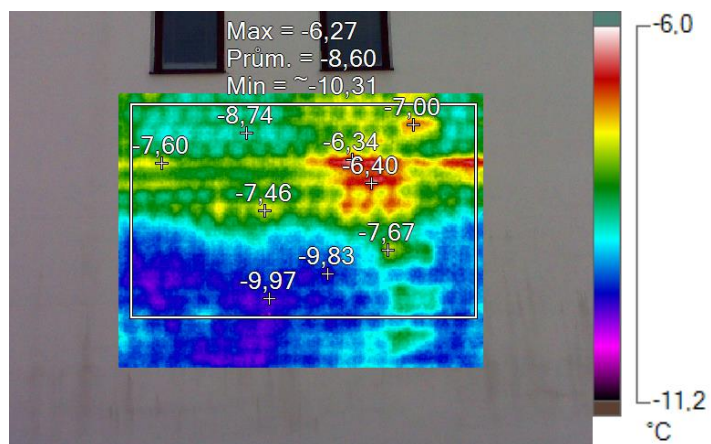

IR000412.IS2

10.2.2013 9:46:52


Detail obvodové stěny západní strana čp. 407

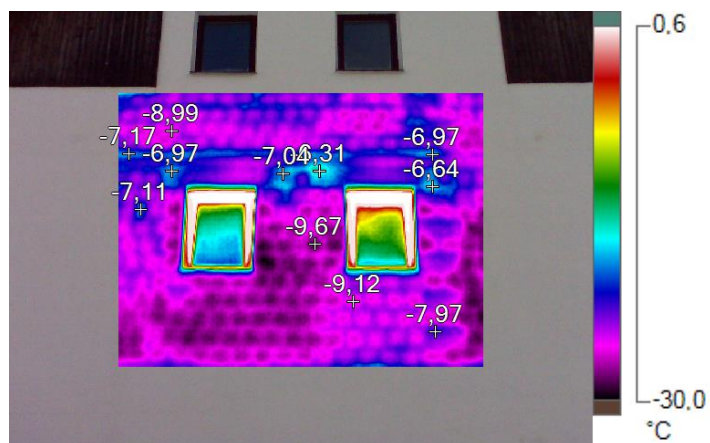

IR000413.IS2

10.2.2013 9:47:17

Detail obvodové stěny západní strana čp. 407

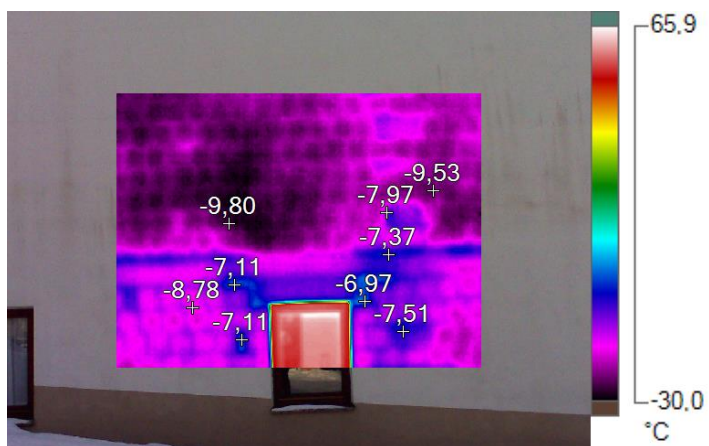

IR000414.IS2

10.2.2013 9:47:37

Detail obvodové stěny západní strana čp. 407